

## МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШИХ МАСТЕРОВ

### DAEWOO

*Модель DMC-29G1T.* Со слов владельца аппарат с трудом переключался из дежурного режима, и со временем перестал включаться совсем. Осмотр показал, что обуглился резистор R841 (22 Ом, 2 Вт) и треснул из-за перегрева транзистор Q802 (2SA1659). Причиной этого явилась потеря емкости конденсатора C838 (10 мкФ, 160 В). Транзистор 2SA1659 был заменен на KT818Г. Неисправность встретилась 2 раза.

### DAEWOO, SUPRA, ELEKTA

*Шасси C-50NA.* Дефекты проявляются по-разному: нет запуска, сужен экран по горизонтали, заворот изображения по вертикали. Причина: малое напряжение питания БП. Необходимо поменять конденсаторы C830, C832.

### ELECTRON

*Модель 20UNC.* Телевизор не включается, индикатор дежурного режима горит. По словам владельца из телевизора шел дым. Напряжение питания +120 В в дежурном режиме в норме, но при включении падает до + 40...+ 50 В. Причина неисправности: потекший электролитический конденсатор 100 мкФ, 160 В, установленный в цепи питания +120 В. Дополнительно надо поменять и электролитический конденсатор 100 мкФ, 50 В, в первичных цепях БП.

### FUNAI

*Модель 2000A MK8.* В некоторых районах нашей страны телевизор принимает только три программы. Из них две FUNAI показывает отлично, без помех, зато третью смотреть нельзя – при хорошем качестве изображения нет кадровой синхронизации. Кадры постоянно «бегут», но после переключения на другую программу изображение стабильно. Замена деталей в кадровом блоке ничего не изменила. После замера сигнала АЧХ УПЧИ оказалось, что ширина полосы пропускания на «дефектном» канале заужена и сильно отличается от сигнала на других каналах. Впоследствии так же изменилась ширина спектра ПЦТС который уже повлиял на сигнал синхронизации. Неисправность была устранена заменой резистора R341 (120 Ом) на резистор с номиналом 1 кОм (резистор соединен с выводом 33 микросхемы TA8759BN. Можно зайти в сервисный режим телевизора и уменьшить размах видеосигнала (тоже помогает), но изображение будет малоконтрастным и не четким. В этом телевизоре отсутствуют следующие детали, предусмотренные схемой: R207 (2,2 кОм), R201 (62 Ом), L202 (2,2 мкГн). Изготовитель их не установил. Возможно, они как раз и нужны в местности с неуверенным приемом сигнала.

*Модель MK10.* Через 10...50 минут после включения пробивается стабилитрон на 33 В в блоке питания. Напряжение 118 В при отключенной антенне оставалось стабильным, однако как только подключали антенну, напряжение увеличивалось до 130...135. Причина: неисправная оптопара.

### JVC

*Модель C-21ZE (M52343SP, LA7837).* Телевизор поступил после ремонта в другой мастерской. Перегревается кадровая микросхема с изменением размера изображения и последующим выходом из строя. Причина: высохший электролитический (танталовый!) конденсатор 1 мкФ, 50 В, соединенный с выводом 6 микросхемы LA7837. Такая неисправность наблюдается при демонтаже и повторной установке упомянутого конденсатора в обратной полярности. К сожалению, многие «умельцы» и не подозревают, что этот конденсатор – полярный.

### OTAKE

*Модель TV-1402 MK9 (ORION T20MS).* Звук слабый, с искажениями и шипением. При нажатии на пульт MUTE звук пропадает, а шипение в динамике остается. Были проверены все контура и фильтры, но безрезультатно. Неисправной оказалась микросхема TA8822SN (аттенуатор звука). На нее же с радиоканала поступает и видеосигнал. После замены микросхемы звук в норме. Пришлось немного подстроить контур ПЧ звука.

### PHILIPS

*Модель 14PT1482/59M (Шасси L7.1A).* Сгорел диод выпрямительного моста и резистор 3506 (2,2 Ом, 5 Вт), включенный последовательно с мостом. После их замены резистор сгорел вновь, причем плавкий сетевой предохранитель остается целым. Виновником оказался конденсатор 2518 (330 пФ), включенный параллельно ключевому транзистору блока питания.

*Модель 28ML8776 (шасси FL1.1).* Нет изображения, телетекста и OSD. После длительных поисков на 100-герцовой плате была заменена микросхема синхронизации TDA2579 (желательно впаять панель, потому что микросхему пришлось подбирать по параметрам).

### SAMSUNG

*Модель SK-5318.* Блок питания реализован на микросхеме STR-S6707. Телевизор работает нормально, но через некоторое время БП уходит в защиту, индикатор дежурного режима мигает. После полного отключения и остывания телевизор может включиться и проработать целый день, а может и не заработать. Причиной дефекта оказался ТПИ. Его первичная обмотка намотана в два провода, так вот скрутка этих проводов «сухая», и периодически размыкается. Хорошая пайка скрутки решает проблему.

*Модель SK5073.* Неисправность: дефект кадровой развертки. Сверху изображение растянуто, снизу сжато. Причиной неисправности оказался конденсатор, идущий с вывода 5 микросхемы TA8445K на землю, который теряет емкость.

### SHARP

*Модель CV-2131CK1.* Через 30...40 с. после включения телевизор переходит в защиту. После повторного включения все повторяется с уменьшением времени

работы. При уменьшении контрастности телевизор работает нормально. Причина: обрыв резистора R623 (680 Ом).

**Модель 70ES-03S.** Телевизор не выходит из дежурного режима, не запускается строчная развертка. При попытке включить аппарат перегорает резистор R613 (2,2 кОм), установленный в цепи между коллектором выходного транзистора строчной развертки BUN 515 и выводом отклоняющей катушки по горизонтали. В этой же цепи, параллельно резистору R613 установлен конденсатор C613 (0,68 мкФ, 250 В), так вот он и оказался в обрыве. Методом исключения был обнаружен пробитый стабилитрон D517 (ЕХО556) 18 В. Последний установлен по питанию кадровой развертки +16 В.

#### SHIVAKI

**Модель STV208M4.** Через пару часов работы телевизор отключается. Индикатор дежурного режима светится в полнакала, аппарат не включается пультом. После отключения от сети телевизор может включиться только через некоторое время. Причина неисправности – в стабилитроне D114 (5,2 В). Он «подсаживал» питание процессора до 2 В.

#### SONY

**Модель 21FT1K.** Телевизор не включается и не реагирует на команды с ПДУ. Дежурный режим есть. Аппарат проработал всего месяц с момента окончания гарантии. Причина: неисправна планарная микросхема памяти 24C08W6. После замены микросхемы телевизор заработал. Регулировки в сервисном режиме не потребовались.

**Модель KV-21C4R.** В центре экрана наблюдается 10-ти сантиметровая черная полоса по вертикали. OSD (графика) подергивается. Причина: неисправны конденсатор C810 (0,001 мкФ), и резистор R012 (47 кОм).

**Модель KV-2220ES.** Блок питания уходит в защиту. Пробит конденсатор C818 (20 мкФ, 250 В), установленный в блоке разверток.

#### STASSFURT

**Модель 67-5423.** Выгорел блок питания. Номиналы сопротивлений и проводимости транзисторов: R001 – 2,7 Ом, R002 – 220 кОм, R011 – 12 Ом, R016 – 1,5 Ом, R105 – 16 кОм, R912 – 4,7 кОм, VT003 – p-n-p (заменен на KT3107B) VT004 – n-p-n (заменен на KT817Г).

#### SUPRA

**Модель STV-2128MS (шасси C-50N (C-50AN)).** В качестве основного элемента блока питания используется STR50103A. Неисправность: Растр сужен как по вертикали, так и по горизонтали. Вверху экрана наблюдается заворот по кадру, уходит настройка на каналы. При измерении выходного напряжения блока питания наблюдается снижение номинальных значений напряжений до 60%. При замене электролитических конденсаторов C832, C830 (1мкФ, 160 В) в блоке питания неисправность исчезает.

**Модель STV-2900XT.** Нет запуска строчной развертки, нет высокого напряжения. На входе микросхемы IC803 (7812) наблюдается 6 В. Причина: неисправная микросхема TDA3654Q.

#### THOMSON

**Модель 21DG16KG.** Растр залит белым цветом, видны линии обратного хода. Неисправность: утечка конденсатора в цепи сигнала ICUT поз. CV035 (560 пФ).

**Модель 25DX25KG.** При включении экран ярко засвечивается, затем телевизор отключается. Причина: пробитый стабилитрон 1.5KE250A, установленный на плате контроллера.

#### TOSHIBA

**Модель 2065XR.** Неисправен тюнер EC933, совмещенный с радиоканалом – уходит настройка, при простукивании тюнера телевизор может заработать нормально. Питание микросхемы BA7358S (вывод 18) самопроизвольно меняется от 6,6 В (норма) до 4 В. При снижении его до 4,7 В радиоканал блокируется (синий экран). Причина – неkontakt чип-резисторов в цепи питания BA7358S (два резистора по 270 Ом, установленных в параллель и один резистор на 100 Ом, установленный последовательно). Питание берется с канала 9 В и через три резистора гасится до 6,6 В. Все резисторы необходимо снять, пропаять под ними контактные площадки и установить резисторы на место.

Периодическое пропадает звук, из динамиков слышно шипение как при неправильном выборе системы. При простукивании тюнера неисправность исчезает. На микросхеме BA7358S (вывод 15) напряжение коммутации (2,4 В – DK, 4,3 В – BG) – «плавает». При его возрастании звук пропадает, остается шум. Причина: неисправен чип-резистор, подключенный к выводу 15 микросхемы BA7358S.

#### UNIVERSUM

**Модель FT7117.** Сгорел строчный транзистор из-за замыкания обмоток ТДКС (DST186B 47317554) – выводы 5-4 и 6-9-10. Транзистор заменен аналогом HR6543.

#### WALTHAM

**Модель TS-4351.** Нет кадровой развертки. Причина: Обрыв резистора R160 (22 Ом, 7 Вт), который установлен рядом с ТДКС.

#### ВИТЯЗЬ

Нет кадровой развертки (экран темный, звук есть). При выключении телевизора на экране вспыхивает горизонтальная полоса. Неисправными оказались элементы VD19 (KD543) и VT11 (KT805). Также наблюдался пробой разрядника на панели кинескопа (между электродом подогревателя и общей шиной заземления). Причина: обрыв резистора R64, соединяющий XN1 и шину заземления.

#### САДКО

**Модель 54TL-6002N.** Звук хрипит. При малой громкости звук нормальный. При простукивании платы наблюдается возбуждение помехи. После отключения динамиков слышно потрескивание ТПИ602 в такт с помехой. Ремонт: замена ТПИ.

Печатается с разрешения **Михаила Рязанова**  
<http://www.telemaster.ru>